


Algemene informatie boom

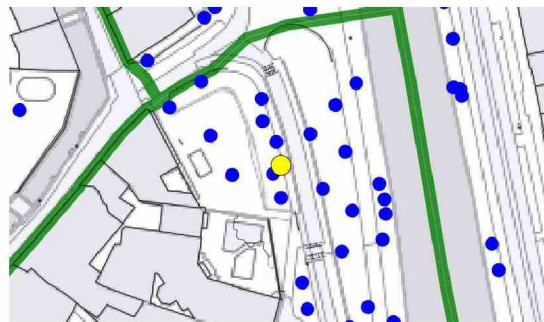

Standaard gegevens

Boom id	1902866	Beheerwijk	06260 - Nieuwegracht-oost
Stadsdeel	BINNENSTAD	Locatieomschrijving	sb
Boomsoort	Quercus robur	Nederlandse naam	
Plantjaar	1835		

Bijzonderheden		Lijstsoort	
----------------	--	------------	--

Verantwoordelijkheden

Beheerder	Gemeente Utrecht - Wijkonderhoud en Service	Beheerniveau	Standaard
Eigenaar	Gemeente Utrecht	Boomstandplaats	boom in beplanting

Maatvoering bomen

Boomstamdiameter	>100 cm	Boomkroondiameter	10-15 m
Boomhoogte	18 - 24 m	Opkroonhoogte	6 m en 4 m + maaiveld

Beheerkenmerken

Onderhoudstaat	regulier
Boom eindbeeld	niet vrijuitgroeiend (wel opkronen)

Controle cyclus

Volgende controledatum	26-2-2026 00:00:00
------------------------	--------------------

Inspectierapport

Datum 26-2-2025 13:09:49

Schadebeelden kroon

Vruchtlichaam			
Houtscheur gebroken losse tak	<input type="checkbox"/>	Plakoksel slechte takaanhechting	<input type="checkbox"/>
Mechanische overbelasting	<input type="checkbox"/>	Dood hout	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschadigd bast/houtweefsel	<input type="checkbox"/>	Rotting houtrot	<input type="checkbox"/>
Holte	<input type="checkbox"/>	Boom kroon verankering	<input type="checkbox"/>
Afstervingsverschijnselen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Boomgebrek kroon overig			
Ziektes en aantastingen			
Opmerkingen			

Schadebeelden Stam

Vruchtlichaam			
Houtscheur	<input type="checkbox"/>	Plakoksel	<input type="checkbox"/>
Mechanische overbelasting	<input type="checkbox"/>	Mechanisch defect	<input type="checkbox"/>
Beschadigd bast of houtweefsel	<input type="checkbox"/>	Holte	<input type="checkbox"/>
Rotting	<input type="checkbox"/>	Zichtbelemmerende klimbeplanting	<input type="checkbox"/>
Boomgebrek stam overig			
Stamziekten en aantastingen			
Opmerkingen			

Schadebeelden Stamvoet

Beschadigd bast of houtweefsel	<input checked="" type="checkbox"/>	Zichtbelemmerende onderbeplanting	<input type="checkbox"/>
Holte	<input checked="" type="checkbox"/>	Plakoksel	<input type="checkbox"/>
Ingegroeid	<input type="checkbox"/>	Rotting	<input checked="" type="checkbox"/>
Mechanische overbelasting	<input checked="" type="checkbox"/>		
Boomgebrek stamvoet overig			
Vruchtlichaam	eikenweerschijnzwam		
Ziektes en aantastingen			
Opmerkingen			

Schadebeelden Maaiveld

Ent en onderstam	<input type="checkbox"/>	Ingegroeide boomspiegel	<input type="checkbox"/>
Wortelschade	<input type="checkbox"/>	Kantelende kluit	<input type="checkbox"/>
Grondscheuren	<input type="checkbox"/>	Onderspoeiing	<input type="checkbox"/>
Holte	<input type="checkbox"/>	Opdruk verharding rondom de boom	<input type="checkbox"/>
Vruchtlichaam			
Boomgebrek maaiveld overig			
Boom maaiveld opmerkingen			

Conclusie

Conditieklasse	voldoende	Boomveiligheidsklasse	risicoboom
Toekomstverwachting	5 -15 jaar (onvoldoende)	Boomrisico aanduiding	Takbreuk

Advies

Boomveiligheidsmaatregel	Grof dood hout verwijderen (snoei)
Boomveiligheidsmaatregel 2	
Boomlocatie onderzoek	
Opmerkingen veiligheidsmaatregelen	
Boom gemeentelijke vellijst	<input type="checkbox"/>
Aanbevelingsdatum	25-8-2025